汽车冲压模具电镀作用及工作步骤

文 | 曹国亮、许赢、贾永磊、李丽·合众新能源汽车有限公司

引言

新品车型模具回厂质量培育完成,面临车型大批量提产, 为避免模具拉毛对生产影响,现各大汽车主机厂都会在模具 质量培育完成后对模具表面进行镀铬处理,保持冲压件尺寸 稳定、降低模具保养频次,保障新车型及时批量生产上市。

模具电镀意义及作用

所谓硬质铬电镀,是指,硬度在HV800(HRC64°)以上,膜厚10 μ 以上。几乎所有的模具素材均可进行电镀。可是电镀缺少特有的均一电着性,膜厚的管理也非常困难。电镀的析出过程如下图1m示,用特定的电压和电流密度在阳极上进行氧化反应,同时产生氧气体;在阴极上引起还原

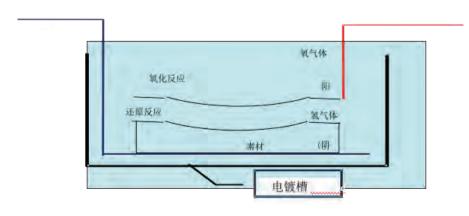


图 1 电镀的析出过程

表 1 不同材质电镀前后硬度对比及电镀后抗拉强度

电镀材质	电镀前硬度	电镀后硬度	电镀后抗拉强度 mpa/mm
GM241 钼铬铸铁	HV105-110	HV750-980	330
	HRC10-11	HRC60-65	
FC250/300 灰铸铁	HV170-270	HV750-980	545
	HRC17-26	HRC60-65	
HT250/300 灰口铸铁	HV180-260	HV180-260	530
	HRC18-25	HRC18-25	
CR12MOV/SKD11 模具钢	HV190-270	HV750-980	610
	HRC19-27	HRC60-65	
FCD600 球墨铸铁	HV180-300	HV750-980	575
	HRC18-31	HRC60-65	

反应,产生氢气体,从而析出铬。

实施镀铬工艺目的

新车型投产时车体质量的早期稳定化。

模具质量的稳定化。

模具实施镀铬优点特点

保护模具表面(依靠反复电镀,可永久性地保持模具精度。)

减少由于粉尘颗粒引起的斑点不良。 由于耐磨性提高,从而降低了拉伤、烧伤。 模具材质可采用低廉材质,降低模具成本。 模具维修简单化,从而降低了维修工时数。

降低了冲压油使用量。

电镀原理

电镀原理在电镀液中,设定阳极和阴极(素材),流通 特定电流,电子分解电镀液中的铬,析出电镀在素材表面。 表 1 为不同材质电镀前后硬度对比及电镀后抗拉强度。

电镀原则

电镀液应在管理标准内使用。

应提供确保规定电流密度的电流。

应确保符合流通电流的接点。

模具本体要求及注意事项

- 1. 冲压成型时无板材起皱、叠料、异物夹杂等非正常冲压条件冲压板材外板 0.8mm 以下,内板件 1.2mm 以内。
 - 2. 制件在拉延时,板料流动距离低于8cm。
 - 3. 制件成型时无超常规拉深曲线设计。
- 4. 模具 R 角及成型部位处无焊接不良,砂眼,铸件夹渣, 气孔等先天缺陷。

电镀工作步骤

模具电镀工作从电镀建储准备开始,每个环节都要按要求做好相应管理工作,才能保证电镀质量和控制好电镀周期。 模具电镀按工作性质和时间节点可分为以下四个步骤见图 2

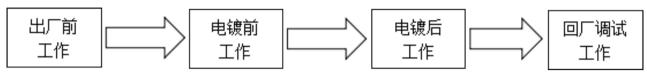


图 2 模具电镀按工作步骤

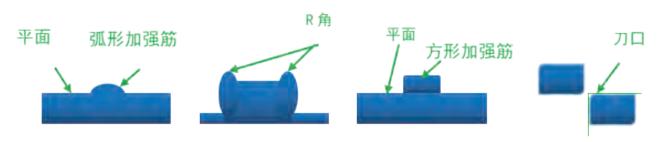


图 3 打磨 / 抛光之重要部位图示

模具电镀按工作步骤:

出厂前检查工作

模具电镀前,生产车间需根据生产计划建储满足7天生产需求永久,比电镀周期多出2至3天,应对电镀期间发生异常事件规避。电镀前重点做好以下模具检查及确认事项:

- 1. 应对模具表面进行打磨及抛光作业,其粗糙度应低于 Ra0.4。
- 2. 应保证其冲压出来的产品品质稳定,制件无开裂、起 皱、面品无变形等缺陷,冲压数量应大于 10000 件。
- 3. 应根据冲压件表面接触情况进行镀前处理,杜绝有镶块间隙小,翻边有黑面及断差部位存在。
- 4. 必须对冲压件容易产生拉毛、划痕、毛刺及开裂部位进行确认,如有以上情况的及时修复。
- 5. 电镀前期维护,原则上不允许有焊接部位存在,特殊情况需补焊的,对焊接部位及材料应选用含镍成分较少的焊条,否则可能造成电镀不良或与母材结合不好,建议选用以下焊条:
 - a. 平面位置 TM2000B 焊条

- b. 刀块位置 Ea600 焊条
- c. 拉延位置 MH-100S 焊条

确保焊接处电镀质量,模具出厂前保养检查阶段可邀请 电镀厂家人员现场指导确认,保证更好的电镀质量。

- 6. 电镀前顾客应拆除如下附属部件;
- a. 顶料板的气缸及气管
- b. 模具标示牌;
- c. 平衡块及导板
- d. 定位板及挡料板
- 7. 电镀前对出厂的模具名称、尺寸、面积、交货期提前 告知电镀厂商,以利于车辆安排。如模具有易损部位及存不 良位置做做好标记并通知电镀厂商;以利于提前进行技术对 接交流。

电镀前检查工作

此部分工作为电镀厂执行工作,是对模具入厂时的状态 进行确认,此阶段工作是电镀的执行,是电镀质量好坏的关 键。

1. 主要部位确认拍照存档、与客户联系确认,保证模具

及时得到修复和处理。

- 2. 脱脂和水洗,去除模具表面上的油污和粉尘等。
- 3. 脱铬处理, 如模具为二次电镀,模具再次电镀之前, 要脱掉模具以前电镀层,如首次电镀,次环节不需做。
- 4. 检查修整,模具需电镀关键部位进行缺陷检查及修复, 特别是焊接处和生产工程中存在的问题点进行测评、修复。
- 5. 电镀前打磨,主要去除模具表面的锈迹和氧化物,增加电镀后的光洁度和镀层结合力。
 - 6. 阳极设定及电镀:

阳极设定在整铬镀铬中是最重要的步骤之一,通过特殊 工艺和先进技术为基础,对模具特征编制专业阳极和辅助阳 极来保证镀层在模具上的均匀性、附着力。

电镀后打磨/抛光,去除电镀后模具表面微细粗糙的"铬瘤"和脏污,提高模具表面光洁度见图 3 打磨/抛光之重要部位图示。

电镀后工作

- 1. 电镀层厚度检查确认,确保指定的电镀层厚度,要求为准平面 7 ~ 15 μ ,R 角部位 20 ~ 30 μ ,检查方法,用目视检查表面状态完好性,使用专用工具电磁式膜厚计测量电镀层厚度。
- 2. 表面硬度 HRC65 以上,检查方法,用目视检查表面 状态完好性,使用硬度计测量硬度。
- 4. 出具电镀检查表,对电镀外观、膜厚、硬度有状态和参数记录,并在出货检查表上盖章,电镀质保要求一般要求 质保一年或六万冲次。
 - 5. 模具出厂前对模具表面刷漆,工装色恢复电镀前状态。

回厂调试工作

- 1. 电镀后因表面光洁度提升,板料成型时走料速度会加快,对制件品质会有影响,模具电镀后首次生产调试工作开展意义很重要。
- 1、首次生产前要进行调试验证工作,一般要求试压一次, 试压前做好以下确认工作。
 - 1)模具表面清洁。
 - 2) 板料表面涂一层薄油。
 - 3)压机调高3到5丝。
 - 4)下压一件并检查。

- 5) 无问题后再压一件并连压5到6次(同一板件不用卸下)增加磨合度。试压5片左右无问题后即可调回原压机数据。
- 2. 后期如果需要部分抛光等,必须 400 号以上砂纸,尽量不破坏电镀层为原则。
 - 3. 可以做局部加热加硬处理。
- 4. 外板件模具需定期保养处理,每日使用的模具一般需一至两周一次清除表面垃圾。
 - 5. 一般板件2到3个批次生产无脱落即可达到正常状态。
- 6. 钳工人员不足或技能不满足是,可邀请电镀厂家专业 人员参与电镀回厂后的试模工作,以应对电镀后冲压条件变 化及时采取对应措施。
- 7. 为延长电镀寿命,电镀后模具使用环境需满足要求, 模具定期保养外,模具存放环境也要清洁无灰尘,另外冲压 使用板料要求包装规范、表面保存清洁无灰尘、无锈迹等。

结束语

模具电镀可有效的提高模具耐磨性,从而降低了拉伤、烧伤减少或降低由粉尘颗粒引起的斑点不良,延长模具使用寿命,从而降低模具使用维修成本,提高模具使用使用寿命。另外新车型通过对模具电镀开展,保障模具出件尽快稳定化保持冲压件尺寸的精度,减少新品模具质量培育时间。因此模具电镀实施各个环节都要做好准备和检验工作,确保模具电镀质量满足生产。**PFC**